

# 使用手册

## 一、概述

本产品是用电池驱动的、带真有效值的自动量程钳形数字万用表。仪表为4000字显示，采用LCD显示器，有背光显示，读数清晰。

## 二、安全事项

为避免可能的电击、火灾、及人身伤害，在使用之前，请先阅读安全注意事项。

- (1) 测量时，请勿超过“技术规格”中规定的最大测量值。
- (2) 36V以下的电压为安全电压，在测高于36V直流或25V交流电压时，要检查表笔是否可靠接触、是否正确连接、是否绝缘良好等，以避免电击。
- (3) 换功能和量程时，表笔应离开测试点。
- (4) 选择正确的功能和量程，超量程显示为“OL”。
- (5) 安全符号说明：

	存在危险电压		接地
	双绝缘		低电压符号
	操作者必须参阅说明书		零火线判断


## 三、规格参数

技术规格					
功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应
直流电压	4.000V	0.001V	± (0.5%+3)	600V	
	40.00V	0.01V			
	400.0V	0.1V			
	600V	1V			
交流电压	4.000V	0.001V	± (1.0%+3)	600V	40Hz-1kHz
	40.00V	0.01V			
	400.0V	0.1V			
	600V	1V			
大电流A	4.000A	0.004A	± (5%+5)	600A	40Hz-1kHz
	40.00A	0.01A			
	400.0A	0.01A			
	600A	1A			

功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应			
电阻	4.000kΩ	0.001kΩ	± (1.5%+3)	40MΩ				
	40.00kΩ	0.01kΩ						
	400.0kΩ	0.1kΩ						
	4.000MΩ	0.001MΩ	± (0.5%+3)					
	40.00MΩ	0.01MΩ	± (1.5%+3)					
电容	4.000nF	0.001nF	± (5.0%+20)	4.000mF	40Hz-1kHz			
	40.00nF	0.01nF						
	400.0nF	0.1nF						
	4.000μF	0.001μF	± (2.0%+5)					
	40.00μF	0.01μF						
	400.0μF	0.1μF						
频率	4.000Hz	0.001Hz	± (0.1%+2)	1.000MHz	40Hz-1kHz			
	40.00Hz	0.01Hz						
	400.0Hz	0.1Hz						
	4.000kHz	0.001kHz						
	40.00kHz	0.01kHz						
	400.0kHz	0.1kHz						
	1.000MHz	0.001MHz						
	1.000MHz	0.001MHz						
二极管								
通断								
启动电流测量								
峰值保持								
手电筒								
温度		(-30~1000) °C (-22~1832) °F	1°C 1°F	± (2.5%+5)	1000°C 1832°F			
通用技术指标								
显示屏 (LCD)								
量程								
材质								
采样速率								
真有效值								
数据保持								
低电量提示								
自动关机								
机械技术规格								
尺寸								
重量								
电池类型								
保修期								
环境								
工作环境		温度	0~40°C					
存储环境		湿度	<75%					
		温度	-20~60°C					
		湿度	<80%					

## 四、使用方法

### (1) 操作面板说明（见右图）

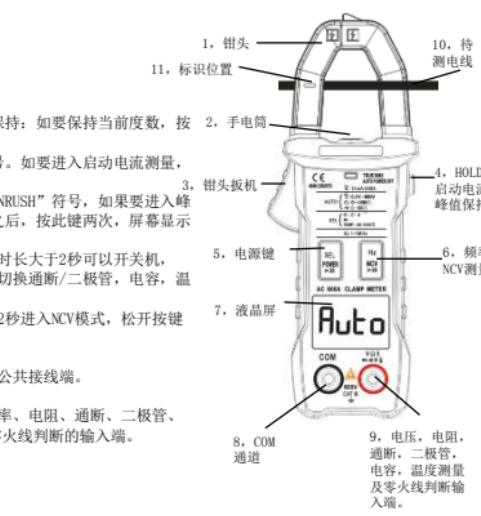

### (2) 测量交/直流电压

1. 本产品的门槛电压为0.8V，当被测电压高于0.8V时，本产品才会显示读数。
2. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“”端。

3. 交/直流电压可自动识别。
4. 用表笔探头接触电路上的正确测试点。
5. 读取显示屏所显示的电压值。

- \* 注意：  
 a. 所测电压不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。  
 b. 当测量高压电路时，必须避免触及高压电路。

### (3) 测量电流（仅限交流）

1. 按电源键开机；
2. 按下钳头扳机，将待测电线穿过钳头的标识位置（如图黑线所示位置），若待测线未按标识位置测量，则会影响测量精度；
3. 读取显示屏所显示的电流值。

- \* 注意：  
 a. 所测电流不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。  
 b. 一次只能测量一根电线，因为方向相反的电流会互相抵消。

- (4) 测量电阻
1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“

#### (9) 温度测量

1. 将热电偶的黑色插头插入“COM”端，红色插头插入“

#### (10) 测量启动电流

1. 打开电源后，按“HOLD”键两次进入启动电流测量模式，显示屏上显示INRUSH图标。
2. 将待测电线穿过钳头的对准标识点位置，若待测线未按标识点位置测量，则会影响测量精度；
3. 打开发动机或者电机设备，仪表会抓取电机启动 $100ms$ 内的最大电流。
4. 读取显示屏显示度数。

#### (11) 峰值保持

1. 打开电源后，插入表笔，按“HOLD”键两次进入峰值保持功能，显示屏显示PEAK HOLD图标。
2. 用表笔探头接触电路上的正确测试点；
3. 读取显示屏所显示的电压值。

#### (12) 自动关机

1. 当仪表停止使用15分钟后，仪表将自动关机；
2. 关机前1分钟，内置蜂鸣器会发出五声提示；
3. 自动关机后若想重新开机，需要长按POWER键
4. 如想取消自动关机功能，应按住Hz/NCV键再开机，蜂鸣器发出五声提示，表明自动关机已取消。

#### 五、保养维护

- 除更换电池和保险丝外，除非您具有合格资质且拥有相应的校准、性能测试和维修操作说明，否则请勿尝试修理本产品或更改电路。
1. 本品不宜在高温、高湿、易燃、易爆及强磁场环境下存放或使用。
  2. 请使用湿布和温和的清洁剂清洁外壳，不要使用腐蚀剂或溶剂。
  3. 清洁产品前应先清除输入信号。
  4. 若长时间不使用，应取出电池，防止电池漏液腐蚀仪器。
  5. 注意电池使用情况，当显示屏显示出“

#### 注意：

1. 请勿接入高于额定“最大测量值”的电路；
2. 请勿在电流档、电阻档、二极管档、通断档、温度档测量电压值；
3. 在电池没有装好或后盖没有上紧时，请勿使用本仪器；
4. 在更换电池或保险丝前，请将测试表笔从测试点移开，并关机。

#### 六、故障排除

如果您的仪表不能正常工作，以下方法可以帮助您快速解决一般问题。如果故障仍然排除不了，请与维修中心或经销商联系。

故障现象	检查部位及方法
显示屏未显示	电源未接通：换电池
符号出现	换电池
电流未输入	换保险丝

#### 有限保修及权责范围

本产品自购买之日起，将可享受一年保修服务，但此保修不包括保险丝(熔断)、一次性电池(用完)、或者由于意外事故、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而导致的损害。

本说明书如有改变，恕不另行通知；  
本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；  
本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；  
本说明书所讲述的功能，不作为将产品用作特殊用途的理由。